
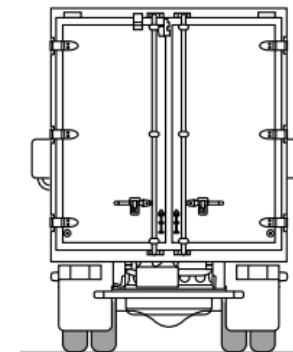




(株)エフ・イ・オート	管理番号	年式	車名	型式・車台番号	最大積載量	形状
	22104	平成25年10月	日野 デュトロ	TKG-XZU655M XZU655-000****	2,000kg	小型 冷凍車 ロング

外装状態

記号	意味
A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

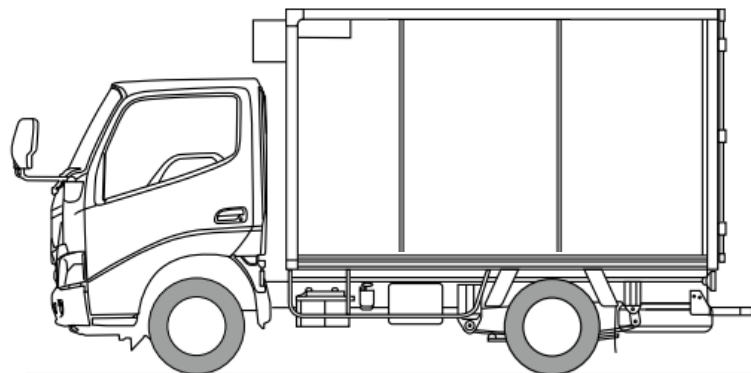

記号	意味
1	ダメージ小 0~10cm
2	ダメージ中 10~20cm
3	ダメージ大 20~30cm

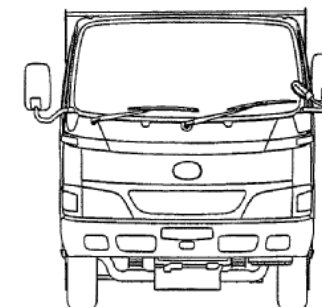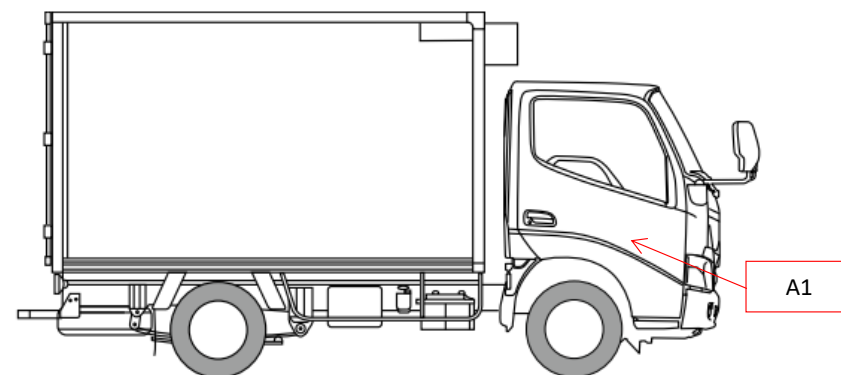

外装	内装
フロントガラス	良好・飛石有・要交換
ガラス詳細	点キズ・ヒビ・リペア可
キャブ修復暦	有 無
シャーシ曲り・修復暦	有 無
シャーシ 錆	有 無
欠品	有 無
欠品箇所	破損・欠品箇所
その他	その他

タイヤ状態		摩耗測定(mm)			
		(左)	前	(右)	タイヤサイズ
FF		9.0		9.0	205/70R16
FR					
RF		9.0	9.0	9.0	205/70R16
RR					
	スペアタイヤ		9.0		S 205/70R16
ホイール: アルミホイール・鉄		タイヤ状態			
タイヤパターン: タテ溝・ミックステッドレス		異常摩耗・損傷・亀裂			

作成日:	2022年8月18日
作成者	印鑑
承認者	印鑑

車両在庫地  
埼玉県加須市

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離	45,898km	上物メーカー・型式	東プレ製		冷凍機メーカー・型式	東プレ製 XV22H0C-M							
エンジン型式	N04C	製造番号・年式	F133618 2013年9月(H25年式)		製造番号・年式	F133618 2013年9月(H25年式)							
排気量	4.00L	荷台内寸	L 4600 mm	W 1750 mm	H 1880 mm	設定温度	-5°C						
馬力	135 PS	サイドドア	(有) 無	(右 (左) 左右)	動作確認	R4年8月17日、外気温32°C、天候 曇 15時測定							
ターボ	(有) 無	床材質	アルミ 縞板		開始時庫内温度	22.5°C							
アドブルー	有 (無)	ラッシング	2 段		0.5時間後	8°C							
シフト	MT5	ジョルダーレール	有 (無)	列	1時間後	3°C							
ペダル数	2	ジョルダー	本										
ブレーキ	AOH (VAC)	スタンバイ	有 (無)	動作確認: 未確認 正常 不良									
補助ブレーキ(リターダ)	有 (無)	スタンバイケーブル	本										
駆動	4×2	上物鍵	本		上物情報3								
サスペンション	F)コイル R)リーフ	上物損傷・錆等記入	キズ有		P/Gメーカー・型式								
バッテリー	12V (24V)				製造番号・年式								
					ラジコン	有 無 個							
装備情報		車両点検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄に記入									
エアコン	(有) 無 (良) 不良	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
パワーウィンドウ	(有) 無 (良) 不良	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
パワステ	(有) 無 (良) 不良	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
ABS	(有) 無	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
タコグラフ(有無、年式)	有 (無)	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
バックモニター	(有) 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
ETC	有 (無)	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ドライブレコーダー	有 (無)	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	-	
オーディオ	ラジオ/CD /社外ナビ	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
電動格納ミラー	(有) 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ディスチャージライト	(有) 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オートクルーズ	有 (無)	漏れ	○		作動不良			ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
坂道発進補助装置	(有) 無	ホース損傷	○		オイル漏れ			効き具合	○		ルームランプ	○	
キャビン形状	標準	油混入	○		シャフト 異音・ガタ			駐車ブレーキ効き具合	○		計器類	○	
ベッド	有 (無)	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコン等)	1 本( )	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		効き具合	○	
スペアキー	3 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	風量	○	
取扱説明書	(有) 無	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ			モーター異音	○	
整備点検記録簿	(有) 無	オイル漏れ	○		作動不良			不良					
工具	(有) 無	異音・振動	○		エア漏れ			上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
ジャッキ	(有) 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷			ラジコン作動	-		バッテリー	○	
カーテン	有 (無)	異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
マット	(有) 無	上記項目状態など記入											
その他													