


(株)エフ・イ・オート	管理番号	年式	車名	型式・車台番号	最大積載量	形状
	23289	平成25年7月	三菱 キャンター	TKG-FEB50 FEB50-52****	2,000kg	Wキャブ平ボディ

外装状態

記号	意味
A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

記号	意味
1	ダメージ小 0~10cm
2	ダメージ中 10~20cm
3	ダメージ大 20~30cm

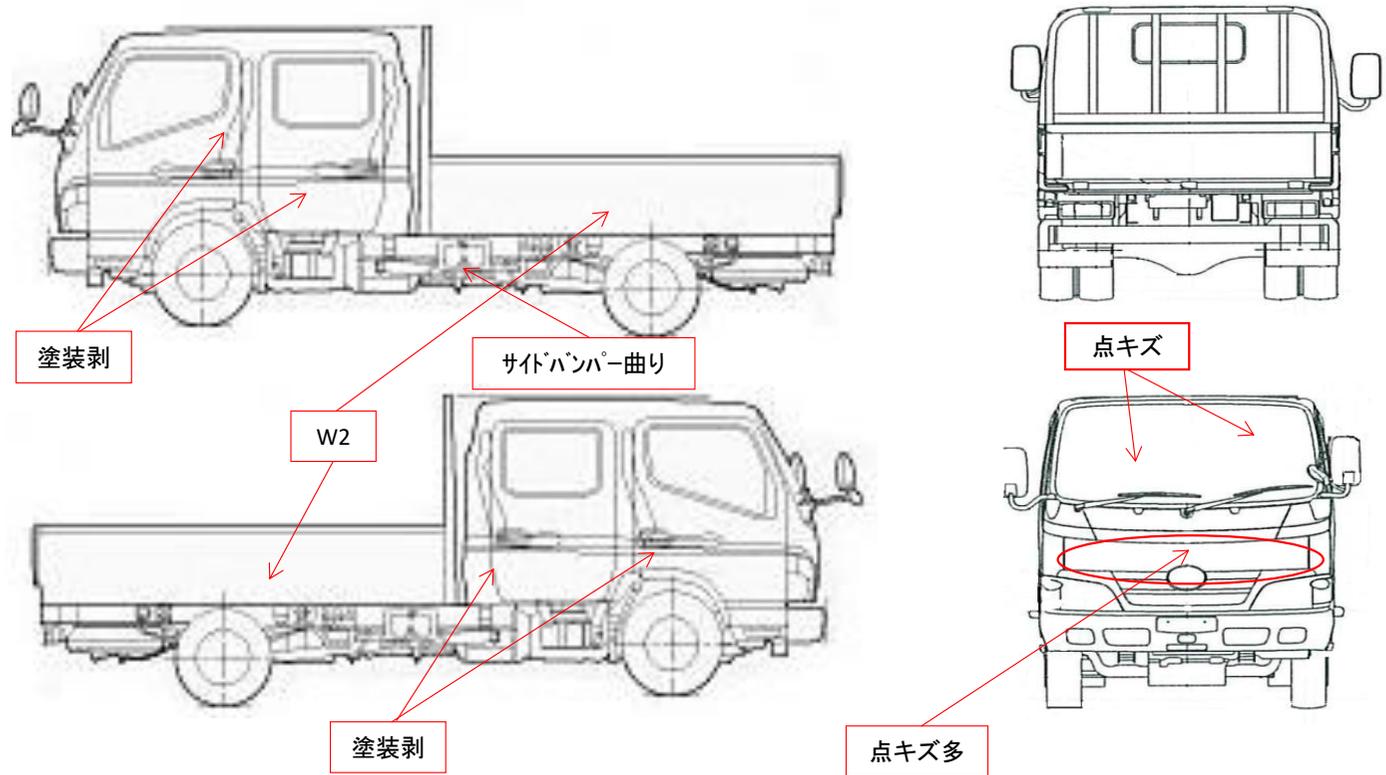

外装			内装		
フロントガラス	良好	飛石有・要交換	汚れ	多	中 少
ガラス詳細	点キズ	ヒビ・リペア可	シート破れ・穴	有	無
キャブ修復暦	有	無	シートへたり	有	無
シャーシ曲り・修復暦	有	無	ハンドルスレ	有	無
シャーシ 錆	有	無	破損	有	無
欠品	有	無	欠品	有	無
欠品箇所			破損・欠品箇所		
その他			その他		

	タイヤ状態			
	摩耗測定(mm)			
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ
FF		6.1	6.8	205/75R16
FR				
RF	2.6	3.3	7.6	205/75R16
RR				
		スペアタイヤ	9.5	S 205/75R16

ホイール: アルミホイール・鉄
 タイヤパターン: タテ溝・ミックス・スタッドレス
 異常摩耗・損傷・亀裂

作成日:	2024年2月15日
作成者:	印鑑
承認者:	印鑑

車両在庫地
神奈川県厚木市

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離	137,493 km	上物メーカー・型式	パブコ製										
エンジン型式	4P10	製造番号・年式	2BE1 55W 0313 ※パブコTEL問合せ年式不明										
排気量	2.99L	荷台内寸	L 3320 mm W 1900 mm H 380										
馬力	150 PS	アオリ材質	外側-鉄 内側前後-鉄 内側左右-木材										
ターボ	(有) 無	床材質	鉄										
アドブルー	(有) 無	床フック	- 個										
シフト	デュオニック	ローブ掛	前 2 個 後 3 個 右 8 個 左 8 個										
ペダル数	(2) 3	スタンション穴	- 個										
ブレーキ	AOH (VAC)	スタンション数	- 本										
補助ブレーキ(リターダ)	有 (無)	その他	低床										
駆動	4×2	荷台内・損傷・錆等記入	経年による錆、傷、木材腐食(小)										
サスペンション	F)リーフ R)リーフ												
バッテリー	(12V) (24V)												
装備情報		車両点検		点検結果 ○良好 △継続的な点検が必要 ×要修理・交換⇒状態記入 部品交換、修理など対応欄に記入									
エアコン	(有) 無 (良) 不良	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
パワーウインドウ	(有) 無 (良) 不良	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	-	
パワステ	(有) 無 (良) 不良	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
ABS	(有) 無	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△	現状	ウインカー	○	
タコグラフ(有無、年式)	有 (無) 年月	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
バックモニター	有 (無)	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
ETC	(有) 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ドライブレコーダー	有 (無)	異音	○		デフレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	-	
オーディオ	ラジオ/CD (社外ナビ)	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
電動格納ミラー	(有) 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ディスチャージライト	有 (無)	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オートクルーズ	有 (無)	漏れ	○		作動不良	-		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
坂道発信補助装置	有 (無)	ホース損傷	○		オイル漏れ	-		効き具合	○		ルームランプ	○	
キャビン形状	ワイド	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	-		駐車ブレーキ効き具合	○		計器類	○	
ベッド	有 (無)	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	-		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本(1)	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		効き具合	○	
スペアキー	0 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	風量	○	
取扱説明書	(有) 無	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	-		モーター異音	○	
整備点検記録簿	(有) 無	オイル漏れ	○		作動不良	-		不良	-				
工具	(有) 無	異音・振動	○		エア漏れ	-		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
ジャッキ	(有) 無	プロペラドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	-		ラジコン作動	-		バッテリー	○	
カーテン	有 (無)	異音・ガタ	○					ボタン作動	-		セルモーター	○	
マット	(有) 無	上記項目状態など記入 ・マフラーエンド錆腐食有											
その他													