

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
24249	平成24年11月	日野 プロフィア	QKG-FH1ANAA改 FH1ANA-1****	410kg	コンクリートポンプ ピストン式

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☒ 良好	☐ 飛石	☐ 要交換
Ｌ ガラス詳細	☐ 点キズ	☐ ビビ	☐ リペア可
キャブ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ曲り・修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ 錆	☒ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

内 装


キャブ内汚れ	☒ 多い	☐ 中	☐ 少し
シート破れ・穴	☐ 有	☒ 無	
シートへたり	☒ 有	☐ 無	
ハンドルスレ	☐ 有	☒ 無	
破損	☒ 有	☐ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所	助手席側灰皿蓋無し		
その他			

タイヤ状態

摩耗測定(mm)					
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ	
FF	10.0		10.0	11R22.5 16PR	
FR					
RF	10.0	8.0	7.0	11R22.5 16PR	
RR	(MIX)	(縦溝)			
	スベアタイヤ		5.0	S	295/80R 22.5
ホイール	☐ 鉄 ☒ アルミホイール				
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☒ MIX ☐ スタッドレス				
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗				

外装特記事項

*フロントガラス・左右ドアガラスにコンクリート付着						
*車輛全体コンクリート付着・錆・傷有						
*キャブフロント・左右ドア傷・コンクリート付着						
車輛在庫地						
東部支店/厚木車両センター						
神奈川県厚木市						
社内記入欄						
					R7.2.26	R7.2.25

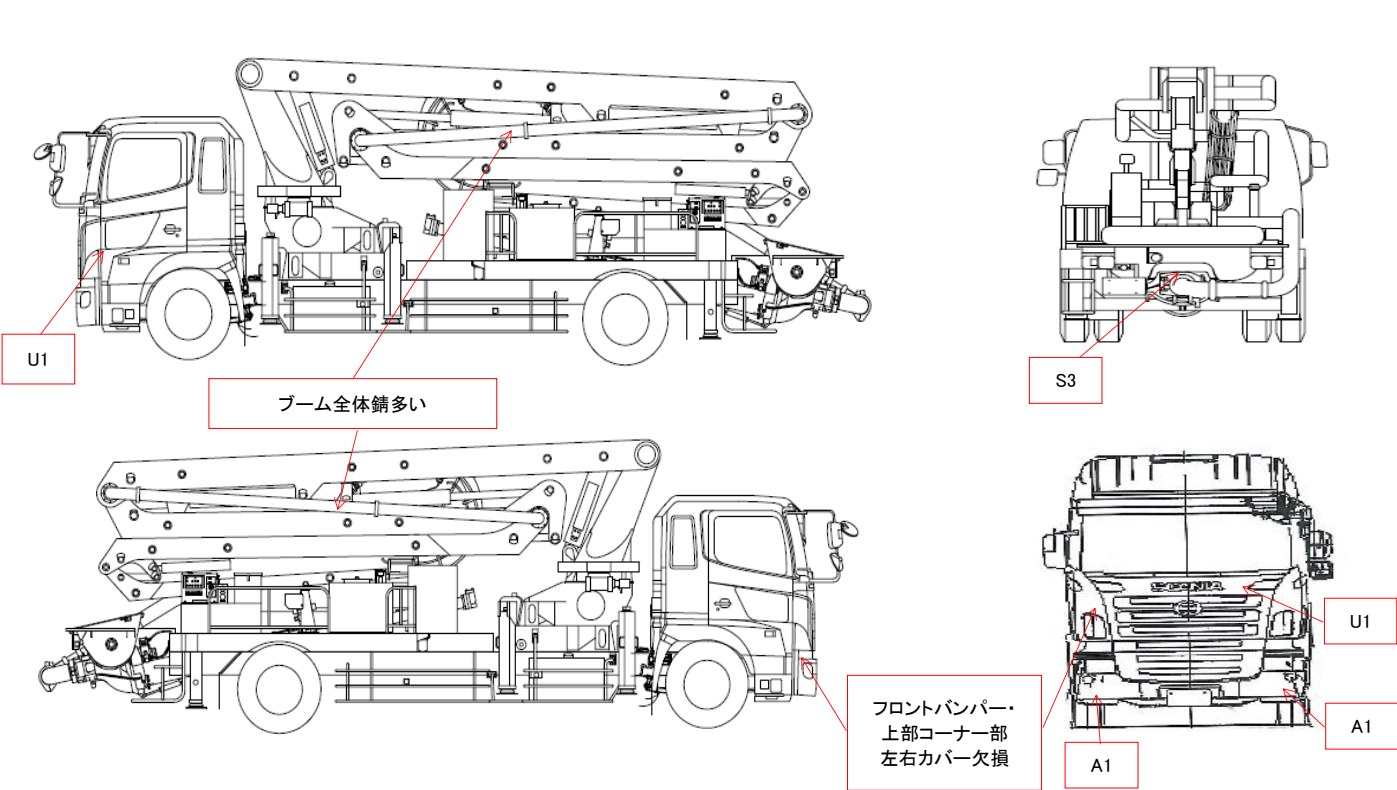

車両情報		上物情報1		上物情報2						
走行距離(km)	229,171 km	上物メーカー・型式	極東開発 PY115A-26C M008		上物メーカー・型式					
エンジン型式	A09C	製造番号・年式	12P09-0005M 2012(H24)年10月工場完成		製造番号・年式					
排気量(L)	8.86 L	最大地上高	26 M		その他					
馬力(PS)	320 PS	ブーム	4 段		損傷・錆等記入					
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	圧送方式	☒ ピストン式 ☐ スクイズ式							
ターボ	☒ 有 ☐ 無	ラジコン	☒ 有 ☐ 無 2 個							
アドブルー	☒ 有 ☐ 無	積算吐出量(立米)	371,975 m ³							
シフト	MT7	上物動作確認	☐ 正常 ☒ 未確認 ☐ 不良 []							
ペダル数	☐ 2 ☒ 3	アウトリガー	☐ 正常 ☒ 未確認 ☐ 不良 []							
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAC	水タンク	☒ 有 ☐ 無 個							
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無	その他								
駆動	4×2	上物損傷・錆等記入	上物全体コンクリート付着、錆、傷有							
サスペンション	F) リーフ R) リーフ									
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V									
装備情報		車両点検		【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入						
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☒ 有 ☐ 無	液量	○		滑り	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☒ 無 年 月	水混入	○		切れ位置	○		ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○		ライセンス灯	—	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	△	現状	ブースターエア・油漏れ	○		車幅灯	—	
ETC	☒ 有 ☐ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	車高灯	—	
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		オイル漏れ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○	
ディスチャージライト	☐ 有 ☒ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○	
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○	
坂道発進補助装置	☐ 有 ☒ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○	
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応
その他鍵(スペアキー等)	2 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	—		不良	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		エア漏れ	—		上物	点検結果	対応
工具	☐ 有 ☒ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動		未確認
ジャッキ	☐ 有 ☒ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動		未確認
カーテン	☐ 有 ☒ 無	上記項目の特記事項など記入	* エンジンターボチャージャーオイル滲み * キャブチルトドア下点検口開かない							
フロアマット	☒ 有 ☐ 無									
その他										