株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車 名/通称名	シャシ型式/車台番号	最大積載量	形 状
25156	H23/3	いすゞ	BKG-NMR85AN	2,000kg	鹿 艾 古
20100	П23/3	エルフ	NMR85-701****	2,000Kg	壁が早

外装チェック記号

Α	擦傷
В	要板金
С	腐食
S	錆
U	日日田田
W	波
Н	穴


外装状態


ダメージ数


1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm

外	装

71° 400					
フロントガラス状態	V	良好		飛石	要交換
┕ガラス詳細		点キス゛		tt"	リヘ°ア可
キャブ修復暦		有	V	無	
シャーシ修復暦		有	V	無	
シャーシ 錆	\ \	有		無	
破損		有	V	無	
欠品		有	7	無	
破損•欠品箇所					
その他					

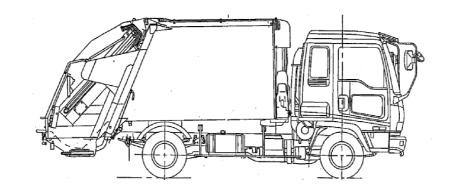

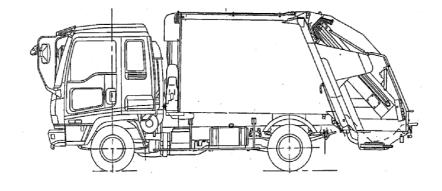

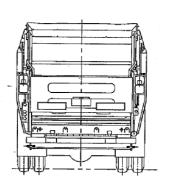



			_						=				
内 装		タイヤ状態						外装特記事項					
キャブ内汚れ	□ 多い □ 中 ☑ 少し			摩耗測	定(mm)			ホイル汚れ大					
シート破れ・穴	□ 有 ② 無		(左)	Ē	帄	(右)	タイヤサイズ						
シートへたり	☑ 有 □ 無	FF	8.0			8.0	205/85R16						
ハンドルスレ	☑ 有 □ 無	FR						車輌在庫地					
破損	□ 有 ② 無	RF	8.0	8.0	8.0	8.0	205/85R16	東部支店/厚木車両センター					
欠品	□ 有 ② 無	RR						神奈川県厚木市					
破損•欠品箇所				スペアタイヤ	8.0	S	205/85R16	社内記入欄	←				作成者
その他	左スライドドア	ホイール	☑ 鉄	ロアルミ	トイール	_		R7.9.3					R7.9.3
		タイヤパターン	□ 縦溝 □ MIX ☑ スタッドレス]					
		タイヤ状態	☑ 正常 □ 損傷 □ 亀裂 □ 異常摩耗					1					

車両情報				上物情報1						上物情報2					
走行距離(km)		143,667	cm	上物メーカー・型式	極東開発工業 GB42-26-S					上物メーカー・型式					
エンジン型式		4 JJ1		製造番号・年式			2011 10R11-3034			製造番号・年式					
排気量(L)		2.99 L		容積(立米数)			4.2立米			その他					
馬力(PS)		150 PS		汚水タンク	② 有	□ 無				損傷·錆等記入					
燃料の種類	☑ 軽油	□ CNG	□ LPG	連単切替SW	② 有	□ 無									
ターボ	☑ 有	□ 無		高圧縮切替SW	□有	無									
アドブルー	口有	· 無		コンテナ反転装置	口有	☑ 無									
シフト		6MT		積込方式	☑ プレス封	t	□ 回転板式								
ペダル数	□ 2	☑ 3		排出方式	☑ 押し出し	式	ロ ダンプ式								
ブレーキ	□ AOH	☑ VAC		動作確認	□正常	□ 未確認	口 不良 【]							
補助ブレーキ(リターダ)	□有	✓ 無		その他											
駆動		4×2		ボデー内・損傷・錆等記入			ボディー内、錆								
サスペンション	F) インディ	ペ R) リー:	7												
バッテリー	□ 12V	☑ 24V													
装備情報				車両点検	【点検結果】	〇=良好	△=継続的な点検が必§	更 ×=要修理	里・交換 ⇒፡	伏態記入 【対応】現状	、部品交換、	修理などを	記入		
キャビン形状		ショート	•	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	□有	· 無		液量	0		滑り	0		排気漏れ	0		ヘッドライト	0	
ABS	回有	□ 無		漏れ	0		切れ不良	0		白煙•黒煙	0		ブレーキランプ	0	
タコグラフ(有無、年式)	□有	✓ 無	年 月	水混入	0		切れ位置	0		錆∙腐食	0		ウインカー	0	
エアコン	正常	□ 不良	□ 無	異音∙振動	0		異音	0		詰まり	0		ハザード	0	
パワーウインドウ	☑ 正常	□ 不良	□ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	0					ライセンス灯	0	
パワーステアリング	正常	□ 不良	□ 無	オイル漏れ	0		ブースターエア・油漏れ	0		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	0	
ETC	□有			異音	0		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	0		車高灯	0	
バックカメラ		□ 不良		配管	0		オイル漏れ	0		異音・ガタ	0		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター		□ 不良	□ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	0		パワステポンプ油漏れ	0		ホーン	0	
ドライブレコーダー	口有	☑ 無		液量	0		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	0		オーディオ	0	
オーディオ		□ CD	□ NAVI	漏れ	0		作動不良	0		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	0	
電動格納ミラー	☑有	□ 無		ホース損傷	0		オイル漏れ	0		効き具合	0		バックモニター	0	
ディスチャージライト	□ 有	□ 無		油混入	0		シャフト 異音・ガタ	0		駐車ブレーキ効き具合	0		ルームランプ	0	
オートクルーズ	口有	☑ 無		ファンベルト・鳴き・緩み	O ± +> 4+ ==	*1 *+	リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	0		計器類	O 	4174
坂道発信補助装置	☑ 有	口 無		ミッション	点検結果	対応	異音	0		マスターシリンダー油漏れ	○	÷++÷	エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)		1本		ギア鳴り	0		損傷	占松紅田	*+ +÷	エアーコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	0	
その他鍵(スペアキー等) 取扱説明書	- -	0 本		ギア抜けオイル漏れ	0		エアサス 作動不良	点検結果	対応	エア漏れ 不良	_		<u>風量</u> モーター異音	0	
型	☑ 有	□ 無		異音・振動	0		エア漏れ	_		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	#IC
全佣 快記 球海 工具	□ 有 □ 有	□ 無		共百・振制 プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	エア瀬れ 損傷	_		ラジコン作動	从快和采	יוון ניג	バッテリー	点快桁未 O	対応
ジャッキ	回有	口無		異音・ガタ	点快和未 〇	V.1 I/D	1只 物			ボタン作動	0		セルモーター	0	
カーテン	□ 有	□ 無		7, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 1	9					11.7.2 11.30	9			<u> </u>	
フロアマット	回有	□ 無		上記項目の											
その他	P.	□ m		特記事項など記入											
Ç 7 B							#==	オ エフ・イ・フ	+ 1					25156	