

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
25239	平成25年4月	いすゞ フォワード	TKG-FRR90S2 FRR90-704****	1,750kg	塵芥車


外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装狀態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

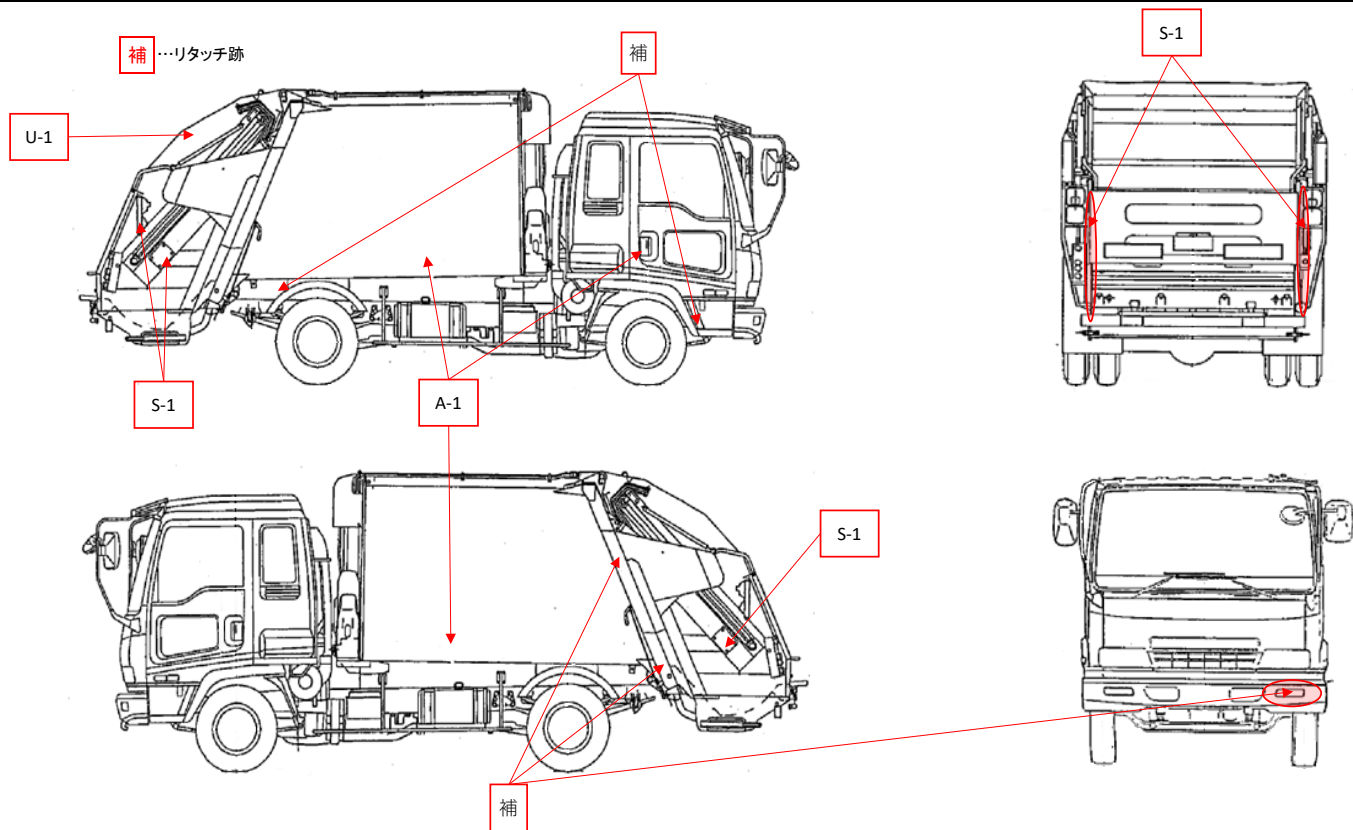

外 装

フロントガラス状態	☒ 良好	☐ 飛石	☐ 要交換
Ｌガラス詳細	☐ 点キス	☐ ヒビ	☐ リペア可
キャブ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ 錆	☒ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

内 装

キャブ内汚れ	☒ 多い	☐ 中	☐ 少し
シート破れ・穴	☒ 有	☐ 無	
シートへたり	☒ 有	☐ 無	
ハンドルスレ	☒ 有	☐ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

摩耗測定(mm)				
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ
FF		7.0	7.1	225/80R17.5
FR				
RF	6.3	8.5	8.5	225/80R17.5
RR				
	スベアタイヤ		10.0	S 225/80R17.5
ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール			
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☒ MIX ☐ スタッドレス			
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗			

外装特記事項

看板跡有						
リタッチ跡多数						
キャビンクリア剥げ箇所多数						
車輛在庫地						
西部支店 / ポーアイセンター						
兵庫県神戸市中央区						
社内記入欄						作成者
R7.11.21						R7.11.21

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	227,210 km	上物メーカー・型式	極東製 GB82-27-S		上物メーカー・型式								
エンジン型式	4HK1	製造番号・年式	13R010036M(2013年4月工場完成)		製造番号・年式								
排気量(L)	5.19 L	容積(立米数)	8.2立米		その他								
馬力(PS)	210 PS	汚水タンク	☒ 有 ☐ 無		損傷・錆等記入								
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	連単切替SW	☒ 有 ☐ 無										
ターボ	☒ 有 ☐ 無	高圧縮切替SW	☐ 有 ☒ 無										
アドブルー	☐ 有 ☒ 無	コンテナ反転装置	☐ 有 ☒ 無										
シフト	6速MT	積込方式	☒ プレス式 ☐ 回転板式										
ペダル数	☐ 2 ☒ 3	排出方式	☒ 押し出し式 ☐ ダンプ式										
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAC	動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []										
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無	その他											
駆動	4×2	ボデー内・損傷・錆等記入	錆、傷有、荷箱外装リタッチ跡多数										
サスペンション	F) リーフ R) リーフ		排出板の一部に曲がり、穴有										
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V												
装備情報		車両点検 【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入											
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☒ 有 ☐ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☒ 無 年 月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△	錆	ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	☒ 有 ☐ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	—	
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☒ 有 ☐ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☐ 有 ☒ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発信補助装置	☒ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スベアキー等)	3本(うち2本は燃料タンク用)	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	—		風量	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	—		不良	—		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☒ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
カーテン	☐ 有 ☒ 無	上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	☒ 有 ☐ 無												
その他													