


株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形状
25250	令和2年3月	日野 デュトロ	2RG-XZC605M XZC605-002****	2,000kg	バン

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	鋸
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

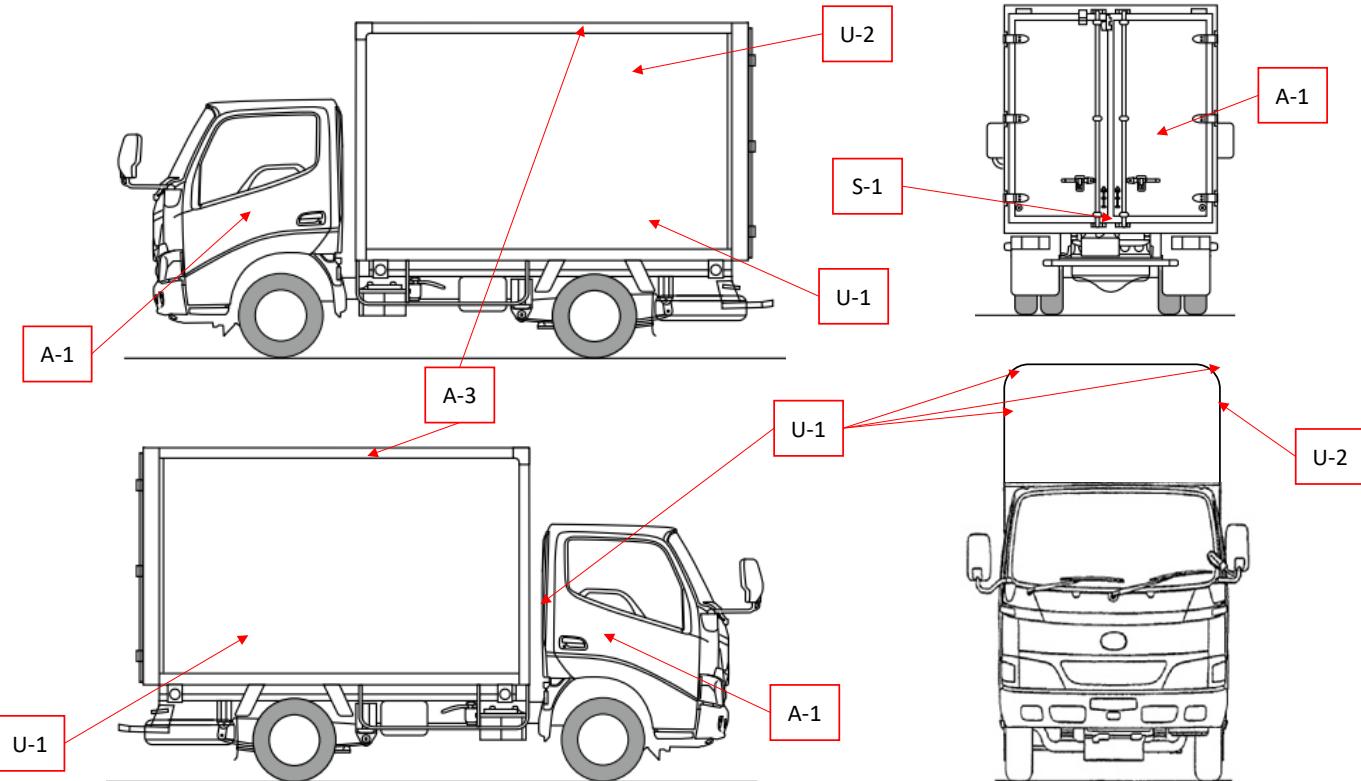

ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm

外装
フロントガラス状態
<input type="checkbox"/> 良好 <input checked="" type="checkbox"/> 飛石 <input type="checkbox"/> 要交換
ガラス詳細
<input checked="" type="checkbox"/> 点キズ <input type="checkbox"/> ビビ <input type="checkbox"/> リヘア可
キャブ修復歴
<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
シャーシ修復歴
<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
シャーシ鋸
<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
破損
<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
欠品
<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
破損・欠品箇所
リア左レンズヒビ
その他

内装	タイヤ状態	外装特記事項
キャブ内汚れ	摩耗測定(mm)	
シート破れ・穴	(左) 前 (右) タイヤサイズ	
シートへたり	FF 7.6 8.1 195/75R15	
ハンドルレス	FR 7.7 7.6 7.2 7.7 195/75R15	
破損	RF 7.7 7.6 7.2 7.7 195/75R15	
欠品	RR 7.7 7.6 7.2 7.7 195/75R15	
破損・欠品箇所	スペアタイヤ 9.9 S	車輛在庫地
その他	ホイール <input type="checkbox"/> 鉄 <input checked="" type="checkbox"/> アルミホイール	西部支店 / ポーアイセンター
	タイヤパターン <input checked="" type="checkbox"/> 織溝 <input type="checkbox"/> MIX <input type="checkbox"/> スタッドレス	兵庫県神戸市中央区
	タイヤ状態 <input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 損傷 <input type="checkbox"/> 亀裂 <input type="checkbox"/> 異常摩耗	社内記入欄
		← 作成者
		R7.12.5 R7.11.25 R7.12.5 R7.12.5

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	156,292 km	上物メーカー・型式	パブコ				上物メーカー・型式						
エンジン型式	N04C	製造番号・年式	D16H5369(2020年1月)				製造番号・年式						
排気量(L)	4.00 L	荷台内寸	L 3,080	W 1,770	H 1,850	mm	ラジコン	□ 有	□ 無 個				
馬力(PS)	150 PS	サイドドア	□ 有	□ 無	□ 左右	□ 右	□ 左	上物動作確認	□ 正常	□ 未確認	□ 不良	【 】	
燃料の種類	□ 軽油 □ CNG □ LPG	ラッシング	2段				その他						
ターボ	□ 有	□ 無	荷台床材質	木				損傷・錆等記入					
アドブルー	□ 有	□ 無	床フック	0個									
シフト	AT		ジョルダーレール	□ 有	□ 無	列							
ペダル数	□ 2	□ 3	ジョルダー	一本									
ブレーキ	□ AOH	□ VAC	上物鍵	一本									
補助ブレーキ(リターダ)	□ 有	□ 無	その他										
駆動	4×2		上物損傷・錆等記入										
サスペンション	F) コイル	R) リーフ											
バッテリー	□ 12V	□ 24V											
装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	□ 有	□ 無	液量	○	滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	□ 有	□ 無	漏れ	○	切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	□ 有	□ 無	年 月	水混入	○	切れ位置	○	錆・腐食	△	現状	ウインカー	○	
エアコン	□ 正常	□ 不良	□ 無	異音・振動	○	異音	○	詰まり	○		ハザード	○	
パワーウィンドウ	□ 正常	□ 不良	□ 無	ターボ	点検結果	対応	マスター油漏れ	—			ライセンス灯	○	
パワーステアリング	□ 正常	□ 不良	□ 無	オイル漏れ	○	ブースター油漏れ	—	ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	□ 有	□ 無		異音	○	デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○	車高灯	—	
バックカメラ	□ 正常	□ 不良	□ 無	配管	○	オイル漏れ	○	異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	□ 正常	□ 不良	□ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○	パワステポンプ油漏れ	○	ホーン	○	
ドライブレコーダー	□ 有	□ 無		液量	○	PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○	オーディオ	○	
オーディオ	□ ラジオ	□ CD	□ NAVI	漏れ	○	作動不良	—	ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	—	
電動格納ミラー	□ 有	□ 無		ホース損傷	○	オイル漏れ	—	効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	□ 有	□ 無		油混入	○	シャフト異音・ガタ	—	駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	□ 有	□ 無		ファンベルト・鳴き・緩み	○	リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	—	計器類	○	
坂道発信補助装置	□ 有	□ 無		ミッション	点検結果	対応	異音	○	マスター油漏れ	○	エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1本		ギア鳴り	○	損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スペーカー等)	1本		ギア抜け	○	エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	—		風量	○	
取扱説明書	□ 有	□ 無		オイル漏れ	○	作動不良	—	不良	—		モーター異音	○	
整備点検記録簿	□ 有	□ 無		異音・振動	○	エア漏れ	—	上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	□ 有	□ 無		プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—	ラジコン作動	—	バッテリー	○	
ジャッキ	□ 有	□ 無		異音・ガタ	○			ボタン作動	—		セルモーター	○	
カーテン	□ 有	□ 無		上記項目の 特記事項など記入									
フロアマット	□ 有	□ 無											
その他													