


株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量／[第5輪荷重]	形状
25214	平成26年6月	三菱 スーパークリーン	QKG-FP54VGR FP54VG-53****	32,440kg [9,500kg]	トラクタヘッド

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

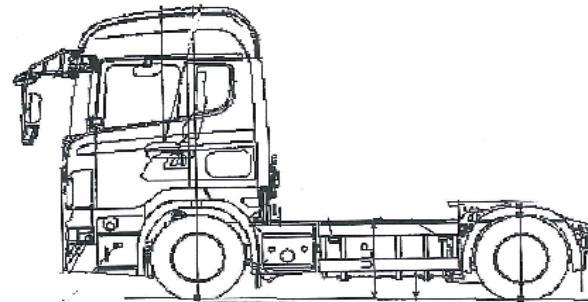


ダメージ数

1	ダメージ小	0~10cm
2	ダメージ中	10~20cm
3	ダメージ大	20~30cm

外装

フロントガラス状態	<input type="checkbox"/> 良好	<input checked="" type="checkbox"/> 飞石	<input type="checkbox"/> 要交換
ガラス詳細	<input type="checkbox"/> 点キズ	<input checked="" type="checkbox"/> ヒビ	<input type="checkbox"/> リペア可
キャブ修復歴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ修復歴	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
シャーシ 錆	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			

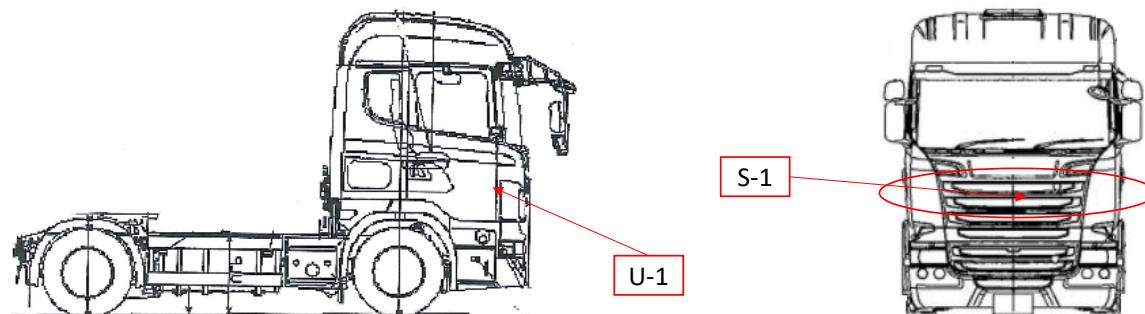

内装

キャブ内汚れ	<input type="checkbox"/> 多い	<input type="checkbox"/> 中	<input checked="" type="checkbox"/> 少し
シート破れ・穴	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
シートへたり	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
ハンドルレスレ	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	
破損	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
欠品	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)					外装特記事項
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ		
FF		8.9	7.7		295/80R22.5	経年使用によるシャシ回り錆・腐食有
FR						キャブ前回りに飛石による塗装剥げ有
RF	15.7	15.5	12.2	15.9	11R22.5 16PR	後輪のみスタッドレス
RR						車輌在庫地
	スペアタイヤ		-	S		西部支店 / ポーアイセンター
	ホイール		<input checked="" type="checkbox"/> 鉄	<input type="checkbox"/> アルミホイール		兵庫県神戸市中央区
	タイヤパターン		<input type="checkbox"/> 縦溝	<input checked="" type="checkbox"/> MIX	<input type="checkbox"/> スタッドレス	
	タイヤ状態		<input type="checkbox"/> 正常	<input type="checkbox"/> 損傷	<input type="checkbox"/> 亀裂	<input type="checkbox"/> 異常摩耗

外装特記事項

経年使用によるシャシ回り錆・腐食有

キャブ前回りに飛石による塗装剥げ有

後輪のみスタッドレス

車輌在庫地

西部支店 / ポーアイセンター

兵庫県神戸市中央区

社内記入欄

R8.1.26 R8.1.26 R8.1.23

作成者

車両情報		上物情報1		カブラー				上物情報2		コンプレッサー			
走行距離(km)	579,501 km	上物メーカー・型式		ソーシン製				上物メーカー・型式					
エンジン型式	6R10	製造番号・年式		不明				製造番号・年式					
排気量(L)	12.80 L	カブラー種類	<input checked="" type="checkbox"/> ピッキングカブラー <input type="checkbox"/> ローリングカブラー					コンプレッサ HOURメーター		HOUR			
馬力(PS)	420 PS	その他						その他					
燃料の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 軽油 <input type="checkbox"/> CNG <input type="checkbox"/> LPG	損傷・錆等記入						損傷・錆等記入					
ターボ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無												
アドブルー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無												
シフト	7速MT												
ペダル数	<input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3												
ブレーキ	<input checked="" type="checkbox"/> AOH <input type="checkbox"/> VAC												
補助ブレーキ(リターダ)	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無												
駆動	4×2												
サスペンション	F) リーフ R) エアサス												
バッテリー	<input type="checkbox"/> 12V <input checked="" type="checkbox"/> 24V												
装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
キャビン形状	ハイルーフ	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	漏れ	△	現状	切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 年月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△	現状	ウインカー	○	
エアコン	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウィンドウ	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	ターボ	点検結果	対応	マスター油漏れ	○			○		ライセンス灯	○	
パワーステアリング	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	○		ブースター油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	一	
バックカメラ	正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	正常 <input type="checkbox"/> 不良 <input checked="" type="checkbox"/> 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	<input checked="" type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> NAVI	漏れ	○		作動不良	—		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	—		効き具合	○		バックモニター	—	
ディスチャージライト	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	—		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発信補助装置	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスター油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	2本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スペーカー等)	3本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	オイル漏れ	○		作動不良	○		不良	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	異音・振動	○		エア漏れ	○		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	○		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	—		セルモーター	○	
カーテン	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無												
その他													