

株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
26090	平成30年2月	日野 プロフィア	2DG-FR1EHG FR1EH-10****	13,900kg	平ボディ

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☒ 良好 ☐ 飛石 ☐ 要交換
↳ ガラス詳細	☐ 点キス ☐ ヒビ ☐ リペア可
キャブ修復暦	☐ 有 ☒ 無
シャシ修復暦	☐ 有 ☒ 無
シャシ 錆	☒ 有 ☐ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

内 装

キャブ内汚れ	☐ 多い ☐ 中 ☒ 少し
シート破れ・穴	☐ 有 ☒ 無
シートへたり	☐ 有 ☒ 無
ハンドルスレ	☐ 有 ☒ 無
破損	☐ 有 ☒ 無
欠品	☐ 有 ☒ 無
破損・欠品箇所	
その他	

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)				
	(左)	前		(右)	タイヤサイズ
FF		15.9	15.4		275/80R22.5
FR					
RF	16.7	16.0	15.3	15.5	275/80R22.5
RR	16.1	16.0	16.0	16.7	275/80R22.5
	スペアタイヤ		15.7	S	275/80R22.5
ホイール	☐ 鉄 ☒ アルミホイール				
タイヤパターン	☐ 縦溝 ☒ MIX ☐ スタッドレス				
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗				

外装特記事項

経年使用による錆有

車両在庫地





西部支店/ボーアイセンター
兵庫県神戸市

社内記入欄

←

作成者

R8.7.22						R8.7.22	R8.7.21
---------	--	--	--	--	--	---------	---------

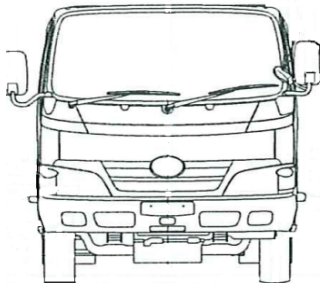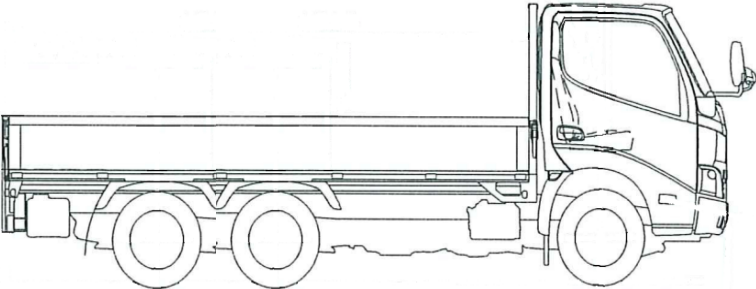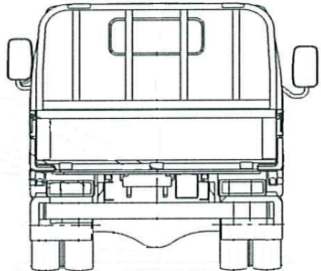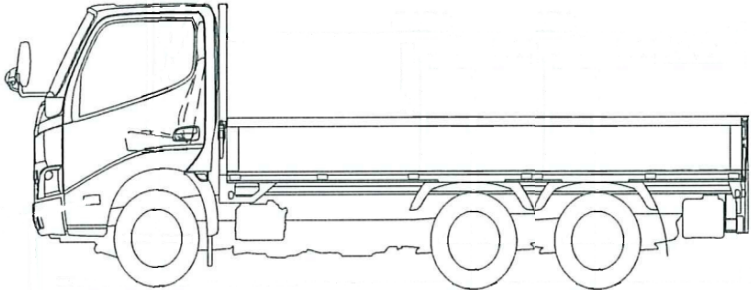

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	18,128 km	上物メーカー・型式	トランテックス		上物メーカー・型式								
エンジン型式	E13C	製造番号・年式	A012D03		製造番号・年式								
排気量(L)	12.91 L	荷台内寸	L 9,620 W 2,380 H 880 mm	ラジコン	☐ 有 ☐ 無 個								
馬力(PS)	410 PS	アオリ材質	アルミブロック		上物動作確認								
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	荷台床材質	アルミ縞板		その他								
ターボ	☒ 有 ☐ 無	床フック	0 個		損傷・錆等記入								
アドブルー	☒ 有 ☐ 無	ローブ掛	前 4 個 後 2 個 右 27 個 左 27 個										
シフト	7MT	スタンション穴	☐ 有 ☒ 無 個										
ペダル数	☐ 2 ☒ 3	スタンション数	☐ 有 ☒ 無 本										
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAC	その他											
補助ブレーキ(リターダ)	☒ 有 ☐ 無	上物損傷・錆等記入											
駆動	6×2												
サスペンション	F) リーフ R) エア												
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V												
装備情報		車両点検				【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入							
キャビン形状	ハイルーフ	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☒ 有 ☐ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☒ 有 ☐ 無 17年12月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△	現状	ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	☒ 有 ☐ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	○	
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	—		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	—		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☒ 有 ☐ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	—		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☒ 有 ☐ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発信補助装置	☒ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	—		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スペアキー等)	3 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	○		不良	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		エア漏れ	○		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☐ 有 ☒ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	○		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	—		セルモーター	○	
カーテン	☐ 有 ☒ 無	上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	☒ 有 ☐ 無												
その他													