

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
26089	令和7年5月	三菱 ファイター	2KG-FK72F FK72F-62****	3,200kg	タンクローリー

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☒ 良好	☐ 飛石	☐ 要交換
↳ ガラス詳細	☐ 点キス	☐ ヒビ	☐ リペア可
キャブ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ 錆	☐ 有	☒ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

内 装



キャブ内汚れ	☐ 多い	☐ 中	☒ 少し
シート破れ・穴	☐ 有	☒ 無	
シートへたり	☐ 有	☒ 無	
ハンドルスレ	☐ 有	☒ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)			
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ
FF		12.8	12.2	225/80R17.5
FR				
RF	12.6	12.5	12.8	225/80R17.5
RR				
	スペアタイヤ		12.7	S 225/80R17.5
ホイール	☐ 鉄 ☒ アルミホイール			
タイヤパターン	☒ 縦溝 ☐ MIX ☐ スタッドレス			
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗			

外装特記事項

車両在庫地					
西部支店/ボーアイセンター 兵庫県神戸市					
社内記入欄		作成者			
R8.8.6				R8.7.23	R8.7.23

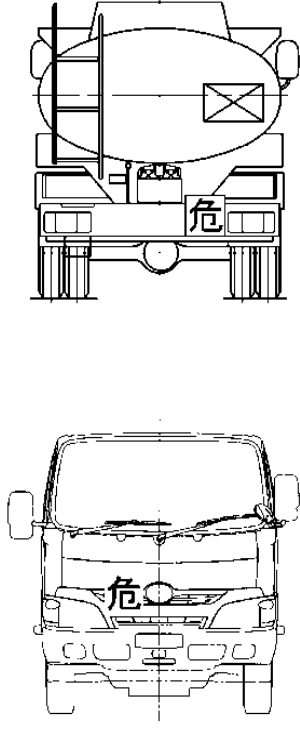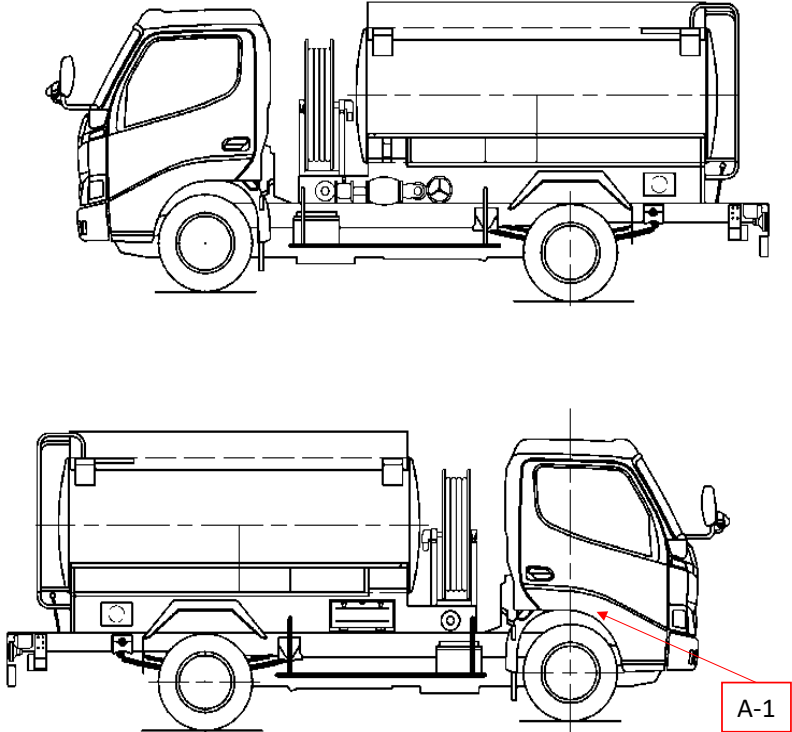

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	1,508 km	上物メーカー・型式	極東開発 LS04-30		上物メーカー・型式								
エンジン型式	6M60	製造番号・年式	22L080088N('25年3月)		製造番号・年式								
排気量(L)	7.54 L	品名(比重)	灯油[0.80]、軽油[0.85]、重油[0.85]		その他								
馬力(PS)	220 PS	最大積載容量(L)	4,000 L		損傷・錆等記入								
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	タンク材質	スチール										
ターボ	☒ 有 ☐ 無	室数・マンホール数	2 室 2 個										
アドブルー	☒ 有 ☐ 無	給油ホース	4 本										
シフト	6MT	ホースリール・位置	1 本 (前方)										
ペダル数	☐ 2 ☒ 3	緊急停止レバー	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []										
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAC	水圧検査年月日	R6 年 12 月 23 日										
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無	圧力検査年月日	年 月 日迄										
駆動	4×2	消火器	2 本 2037 年 3 月迄										
サスペンション	F) リーフ R) リーフ	その他											
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V	上物損傷・錆等記入											
装備情報		車両点検 【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入											
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☐ 有 ☒ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☒ 無 年 月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	△	現状	ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	—	
ETC	☒ 有 ☐ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	—	
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☒ 有 ☐ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	—		計器類	○	
坂道発信補助装置	☐ 有 ☒ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	—		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スベアキー等)	5 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	—		不良	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☒ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
カーテン	☒ 有 ☐ 無	上記項目の特記事項など記入											
フロアマット	☒ 有 ☐ 無												
その他													