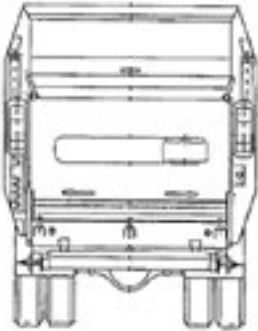
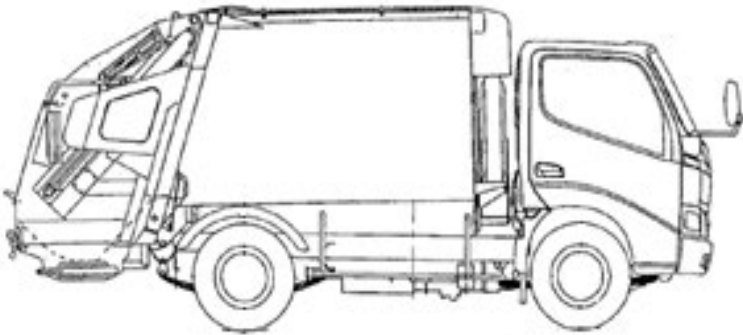


株式会社 エフ・イ・オート

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状				
25313	令和8年2月	日野 デュトロ	2WG-XZU606X XZU606-000****	2,000kg	塵芥車				
外装チェック記号									
A	擦傷	外装状態							
B	要板金								
C	腐食								
S	錆								
U	凹凸曲								
W	波								
H	穴								
ダメージ数									
1	ダメージ小	0～10cm							
2	ダメージ中	10～20cm							
3	ダメージ大	20～30cm							
外 装									
フロントガラス状態	☒ 良好 ☐ 飛石 ☐ 要交換								
↳ ガラス詳細	☐ 点キス ☐ ビビ ☐ リペア可								
キャブ修復暦	☐ 有 ☒ 無								
シャーシ修復暦	☐ 有 ☒ 無								
シャーシ 錆	☐ 有 ☒ 無								
破損	☐ 有 ☒ 無								
欠品	☐ 有 ☒ 無								
破損・欠品箇所									
その他									
内 装		タイヤ状態	外装特記事項						
キャブ内汚れ	☐ 多い ☐ 中 ☒ 無し	摩耗測定(mm)							
シート破れ・穴	☐ 有 ☒ 無	(左) 前 (右) タイヤサイズ							
シートへたり	☐ 有 ☒ 無	FF		7.2		7.4		205/85R16	
ハンドルスレ	☐ 有 ☒ 無	FR							
破損	☐ 有 ☒ 無	RF	7.3	7.4		7.5	7.5	205/85R16	
欠品	☐ 有 ☒ 無	RR							
破損・欠品箇所		スペアタイヤ			7.3	S	205/85R16	社内記入欄 R8.8.20	作成者 R8.8.20
その他		ホイール	☒ 鉄 ☐ アルミホイール						
		タイヤパターン	☒ 縦溝 ☐ MIX ☐ スタッドレス						
		タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗						
		車両在庫地			西部支店/ボーアイセンター 兵庫県神戸市				

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	207 km	上物メーカー・型式	極東製 GB43-220		上物メーカー・型式								
エンジン型式	N04C	製造番号・年式	24R100111M(R8年式)		製造番号・年式								
排気量(L)	4.00 L	容積(立米数)	4.3m ³		その他								
馬力(PS)	150 PS	汚水タンク	☒ 有 ☐ 無		損傷・錆等記入								
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	連単切替SW	☒ 有 ☐ 無										
ターボ	☒ 有 ☐ 無	高圧縮切替SW	☒ 有 ☐ 無										
アドブルー	☒ 有 ☐ 無	コンテナ反転装置	☐ 有 ☒ 無										
シフト	6MT	積込方式	☒ プレス式 ☐ 回転板式										
ペダル数	☒ 2 ☐ 3	排出方式	☒ 押し出し式 ☐ ダンプ式										
ブレーキ	☐ AOH ☒ VAC	動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []										
補助ブレーキ(リターダ)	☒ 有 ☐ 無	その他											
駆動	4×2	ボデー内・損傷・錆等記入											
サスペンション	F) リーフ R) リーフ												
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V												
装備情報		【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入											
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☐ 有 ☒ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☒ 無 年 月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	☒ 有 ☐ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯	—	
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☒ 有 ☐ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発信補助装置	☐ 有 ☒ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スペアキー等)	2 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	—		風量	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	—		不良	—		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		エア漏れ	—		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☒ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	—		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
カーテン	☐ 有 ☒ 無	上記項目の特記事項など記入	未使用車										
フロアマット	☒ 有 ☐ 無												
その他													