

管理番号	初年度登録年月	車 名／通称名	シャシ型式／車台番号	最大積載量	形 状
26049	令和8年6月	三菱 スーパーグレート	2PG-FU84GZ FU84GZ-50****	14,800kg	粉粒体運搬車 エアレーションブロー式

外装チェック記号

A	擦傷
B	要板金
C	腐食
S	錆
U	凹凸曲
W	波
H	穴

外装状態

ダメージ数

1	ダメージ小	0～10cm
2	ダメージ中	10～20cm
3	ダメージ大	20～30cm

外 装

フロントガラス状態	☒ 良好	☐ 飛石	☐ 要交換
↳ ガラス詳細	☐ 点キス	☐ ビビ	☐ リペア可
キャブ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ修復暦	☐ 有	☒ 無	
シャーシ 錆	☐ 有	☒ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

内 装





キャブ内汚れ	☐ 多い	☐ 中	☒ 無し
シート破れ・穴	☐ 有	☒ 無	
シートへたり	☐ 有	☒ 無	
ハンドルスレ	☐ 有	☒ 無	
破損	☐ 有	☒ 無	
欠品	☐ 有	☒ 無	
破損・欠品箇所			
その他			

タイヤ状態

	摩耗測定(mm)				
	(左)	前	(右)	タイヤサイズ	
FF		10.5	10.6	295/80R22.5	
FR					
RF	10.4	10.2	10.5	10.3	295/80R22.5
RR	10.5	10.5	10.4	10.6	295/80R22.5
	スペアタイヤ		10.7	S	295/80R22.5
ホイール	☐ 鉄 ☒ アルミホイール				
タイヤパターン	☒ 縦溝 ☐ MIX ☐ スタッドレス				
タイヤ状態	☒ 正常 ☐ 損傷 ☐ 亀裂 ☐ 異常摩耗				

外装特記事項

車両在庫地					
西部支店/ボーアイセンター 兵庫県神戸市					
社内記入欄					作成者
R8.9.11					R8.9.10

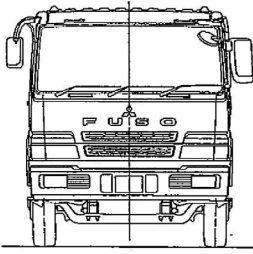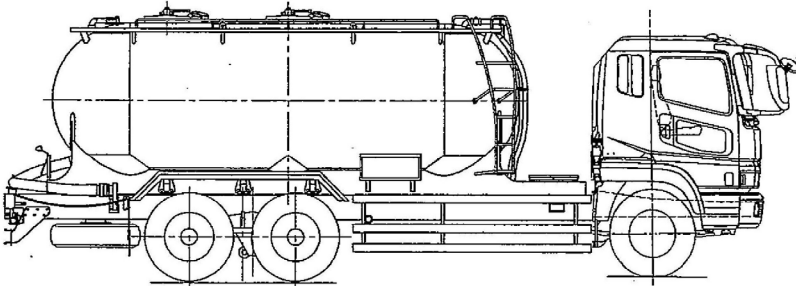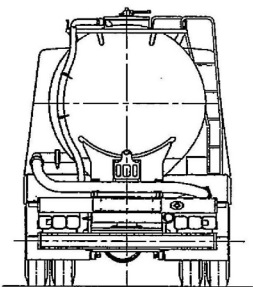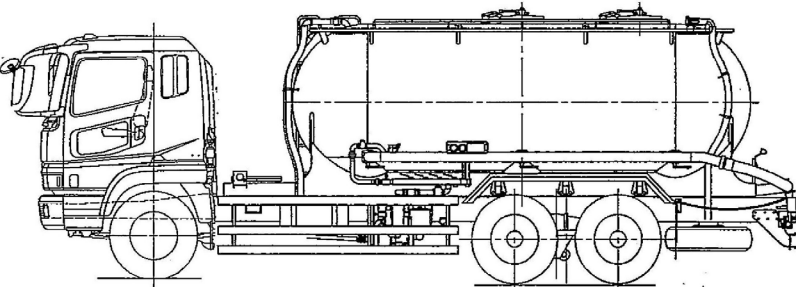

車両情報		上物情報1		上物情報2									
走行距離(km)	733 km	上物メーカー・型式	極東開発 JA15-44G-L	上物メーカー・型式									
エンジン型式	6S10	製造番号・年式	25J040039N(R8年5月完成)	製造番号・年式									
排気量(L)	7.69 L	品名(比重)	パラセメント[1.00]	その他									
馬力(PS)	381 PS	最大積載容量(立米)	14.8m ³	損傷・錆等記入									
燃料の種類	☒ 軽油 ☐ CNG ☐ LPG	圧送方式	☐ エアスライド式 ☒ エアレーションブロー式										
ターボ	☒ 有 ☐ 無	メーターパネル	☒ デジタル ☐ アナログ										
アドブルー	☒ 有 ☐ 無	コンプレッサ HOURメーター	1 HOUR										
シフト	AT	マンホール数・位置	2 個 (中・後)										
ペダル数	☒ 2 ☐ 3	槽数(室数)	3 槽										
ブレーキ	☒ AOH ☐ VAC	タンク材質	スチール										
補助ブレーキ(リターダ)	☐ 有 ☒ 無	上物動作確認	☒ 正常 ☐ 未確認 ☐ 不良 []										
駆動	6×2	その他											
サスペンション	F) リーフ R) エア	上物損傷・錆等記入											
バッテリー	☐ 12V ☒ 24V												
装備情報		車両点検	【点検結果】○=良好 △=継続的な点検が必要 ×=要修理・交換 ⇒状態記入 【対応】現状、部品交換、修理などを記入										
キャビン形状	標準	エンジン・オイル	点検結果	対応	クラッチ	点検結果	対応	マフラー	点検結果	対応	電装(外装)	点検結果	対応
ベッド	☒ 有 ☐ 無	液量	○		滑り	○		排気漏れ	○		ヘッドライト	○	
ABS	☒ 有 ☐ 無	漏れ	○		切れ不良	○		白煙・黒煙	○		ブレーキランプ	○	
タコグラフ(有無、年式)	☐ 有 ☒ 無 年 月	水混入	○		切れ位置	○		錆・腐食	○		ウインカー	○	
エアコン	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	異音・振動	○		異音	○		詰まり	○		ハザード	○	
パワーウインドウ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	ターボ	点検結果	対応	マスターオイル漏れ	○					ライセンス灯	○	
パワーステアリング	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	オイル漏れ	○		ブースターエア・油漏れ	○		ハンドル	点検結果	対応	車幅灯	○	
ETC	☒ 有 ☐ 無	異音	○		デファレンシャル	点検結果	対応	遊び	○		車高灯		
バックカメラ	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	配管	○		オイル漏れ	○		異音・ガタ	○		電装(内装)	点検結果	対応
バックモニター	☒ 正常 ☐ 不良 ☐ 無	冷却水	点検結果	対応	異音	○		パワステポンプ油漏れ	○		ホーン	○	
ドライブレコーダー	☐ 有 ☒ 無	液量	○		PTO	点検結果	対応	ギヤボックス油漏れ	○		オーディオ	○	
オーディオ	☒ ラジオ ☐ CD ☐ NAVI	漏れ	○		作動不良	○		ブレーキ	点検結果	対応	格納ミラー	○	
電動格納ミラー	☒ 有 ☐ 無	ホース損傷	○		オイル漏れ	○		効き具合	○		バックモニター	○	
ディスチャージライト	☒ 有 ☐ 無	油混入	○		シャフト 異音・ガタ	○		駐車ブレーキ効き具合	○		ルームランプ	○	
オートクルーズ	☐ 有 ☒ 無	ファンベルト・鳴き・緩み	○		リーフスプリング	点検結果	対応	坂道発進補助装置	○		計器類	○	
坂道発信補助装置	☒ 有 ☐ 無	ミッション	点検結果	対応	異音	○		マスターシリンダー油漏れ	○		エアコン	点検結果	対応
メインキー(リモコンキー等)	1 本	ギア鳴り	○		損傷	○		エアコンプレッサー	点検結果	対応	効き具合	○	
その他鍵(スペアキー等)	1 本	ギア抜け	○		エアサス	点検結果	対応	エア漏れ	○		風量	○	
取扱説明書	☒ 有 ☐ 無	オイル漏れ	○		作動不良	○		不良	○		モーター異音	○	
整備点検記録簿	☐ 有 ☒ 無	異音・振動	○		エア漏れ	○		上物	点検結果	対応	その他	点検結果	対応
工具	☒ 有 ☐ 無	プロペラ・ドライブシャフト	点検結果	対応	損傷	○		ラジコン作動	—		バッテリー	○	
ジャッキ	☒ 有 ☐ 無	異音・ガタ	○					ボタン作動	○		セルモーター	○	
カーテン	☒ 有 ☐ 無	上記項目の特記事項など記入	未使用車										
フロアマット	☒ 有 ☐ 無												
その他													